



# febiEXAKT



## Обтегач на верига

**febi no. 21275**

Repl. No. 11 31 7 567 680

приложение в  
**BMW E87 116i sa**  
**N45 115 PS / 85 KW** двигатели



### >> Проблем:

Ангrenaжната верига подскача, въпреки, че всички компоненти са правилно монтирани. Подскачането може да причини неравномерна работа на двигателя и дори повредата му. Това засяга автомобили произведени между Март 2004 и Август 2007.

### >> Причина:

Оригиналното изпълнение (No 11 31 1 439 851) на обтегача на ангrenaжа има по-голям отвор над резбата (фиг. 1). Производителя на автомобила поставя това изпълнение в горелосочените автомобили. Резултатът е, че веригата може да подскача при неблагоприятно натоварване. В най-лошия случай, клапаните и буталата се удрят едни в други – това води до повреда на двигателя. Тази версия бе заменена от производителя на автомобила и вече не се използва.

### >> Решение:

febi препоръчва използването само на настоящия обтегач febi 21275 (No 11 31 7 567 680). Този обтегач има малък отвор под главата (фиг. 2). Съответно това води до перфектно водене на веригата при всякакви условия и предотвратява подскачането.

### >> Внимание:

Старото изпълнение на обтегача все още се продава на пазара от други марки. Новото изпълнение също е в продажба, но то не съдържа необходимия уплътнителен пръстен!

