

PKW

## Ausfall Turbolader, Leistungsmangel, Notlaufprogramm Motor

Turbomotoren haben einen großen Luftmassenbedarf im Volllastbereich. Entsprechend groß sind die Ansaug- und Abgasrohre dimensioniert. Im Leerlauf sinkt dieser Bedarf auf ein Sechstel ab. Durch das Fahren im niedrigen Drehzahlbereich kommt es durch das geringere Abgasvolumen zu Resonanzschwingungen im Auspuffkrümmer. Diese Schwingungen führen zum Ausbrechen von Teilen aus den inneren Verrohrungen. Äußerlich sind keine Schäden sichtbar.

Die Teile beschädigen das Turbinenrad, die VTG und können die Funktion des E-Stellers beeinträchtigen. Bei der Demontage ist der Abgaskrümmmer und Turbinengehäuse zu prüfen. Sind Risse, Bruchstücke oder Fremdkörper zu erkennen, sind Abgaskrümmmer und Turbolader zu ersetzen.

**Fahrzeughersteller:** Mercedes Benz

**Motorcode:** OM642

**Turbolader:** 127815, 127818, 128126, 128707

Bitte beachten Sie, dass die Identifikation und Beseitigung der Schadensursache und der Folgeschäden für den erfolgreichen Wechsel des Turboladers zwingend erforderlich ist.

Bitte nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit Ihrem Fahrzeugteile-Großhändler auf!

JETZT für turboTIMES auf [www.be-turbo.de](http://www.be-turbo.de) anmelden und informiert sein!

