

TurboNews 2010-001 Einbaufalle Hohlschraube mit Sieb in der Ölzulaufleitung

29.01.2010

PSA Sonderfälle

vorwiegend bei französischen Fahrzeugen, sowie bei einigen FORD Anwendungen z.B. für unsere Artikel Nrn. 172-02345 und 172-08390

Über die Notwendigkeit der Erneuerung der Ölzulaufleitung haben wir schon vielfach berichtet und wir werden dieser Thematik auch nicht müde.

Bei einigen Anwendungen - wie z.B. Citroen C4 1.6 HDI, oder FORD FOCUS 1.6 TDCI - gibt es im Bereich der Ölversorgung noch einen Sonderfall, der unbeachtet zur Sonderfalle werden kann.

Die Ölzulaufleitung selbst ist wie viele andere aufgebaut; nur hat man hier in eine der leitungsbefestigenden Hohlschrauben ein feines Haarsieb eingebaut.

Diese Siebkonstruktion soll offensichtlich verhindern, dass Schmutz über die Ölleitung in den Turbolader eindringt.

Gefahr:

Setzt sich dieses Sieb jedoch mit Schmutz zu, ist das Ziel verfehlt, denn nun stirbt der Turbo anstatt durch Verschmutzung infolge Ölmangels.

Es ist also dringend angeraten, diese Hohlschrauben beim Einbau eines neuen Turboladers ebenso zu ersetzen, wie die Leitung selbst.

Mit freundlichen Grüßen

Schlütter Turbolader GmbH

Ralf Clemens

Anlage: Produkt-Beispielbilder

Schlütter Turbolader GmbH Belgische Allee 57a 53842 Troisdorf

Telefon: (02241)25052-0 Telefax: (02241)25052-99

Internet Homepage http://www.turbolader.com

E-Mail Adresse: TurboNews@turbolader.com

Bankverbindungen: Deutsche Bank AG Suhl BLZ 82070000 Kto.-Nr. 4640538

Kölner Bank eG BLZ 37160087 Kto.-Nr. 687983009

Geschäftsführer: Ralf Clemens

Eingetragen beim Amtsgericht Siegburg HRB Nr. 10239

Umsatzsteuer-Ident-Nr. DE 150937507







