




## SERVICE INFO – INA 0081



# Инструкции за монтаж на обтегач 534 0412 10

Производител:	Ford
Модел:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Двигател:	1.8 TDCi
OE номера:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Арт. номера:	534 0412 10

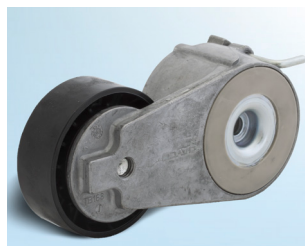

Снимка 1: Вариант 1



Снимка 2: Вариант 2

В изброените превозни средства са монтирани първоначално два различни варианта на обтегач за задвижване на спомагателните възли.

Вариант 1 (Снимка 1) може да се използва единствено в комбинация с вибрационен демпфер на коляновия вал.


Вариант 2 (Снимка 2) може да бъде монтиран както на превозни средства с вибрационен демпфер на коляновия вал, така и на такива с твърда ремъчна шайба на коляновия вал.

Следователно, Schaeffler Automotive Aftermarket предлага само обтегача Вариант 2.

При монтаж на предлагания от Schaeffler Automotive Aftermarket обтегач 534 0412 10 е задължително да се гарантира, че сваленият от стария обтегач болт се заменя с новия приложен болт (Снимка 3).

Освен това, при двигателите с вибрационен демпфер на коляновия вал трябва да се провери дали той е в добро механично състояние и дали връзката гума/метал не е увредена.

Ако вибрационният демпфер на коляновия вал е повреден, той трябва да се смени.

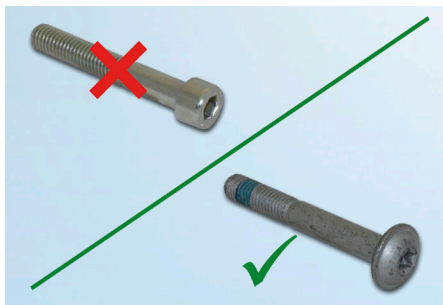

Снимка 3: болт

### Внимание:

Трябва да използвате приложения с обтегача нов болт!

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
REP>XPERT

INA 0081