

## ***Olajvesztés a turbón keresztül a megnövekedett forgattyúház nyomás miatt***

---

**Gyártó: Audi/ VW**

**Motorkód: AKN/ AFB**

### **Leírás:**

Ha olaj távozik a feltöltő házán keresztül, feltétlenül szükséges üzemi hőmérsékletű motor mellett a forgattyús ház nyomásmérése. Ehhez szükséges egy nyomásmérőt (VAG1371) a nívópálca bevezetéséhez tenni és a motort legalább 3 percig üresjáratban üzemeltetni. Ha a nyomás nagyobb mint 5 mbar, akkor az olajleválasztót cserélni kell, mivel ebben az esetben a feltöltőből az olaj nem tud nyomás nélkül az olajteknőbe visszafolyni.

### **Alkalmazási terület**

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú turbo feltöltőkhöz érvényes:

10750246