



Teljesítmény hiány, zajok, erős füstölés, olaj tömítetlenség, megnövekedett csapágyjáték, turbo meghibásodás

Gyártó: VW, AUDI, SKODA

Modell:: Passat, A4, A6, A8, Allroad, Superb,

Motorkód: AKE; BAU; BDH; BND; AYM; BCZ; BDG; BFC; AFB; AKN

Leírás:

Figyelem: ennél a motornál a turbó megnövekedett csapágy játéka esetén valószínű, hogy a turbina kerék idegentárggyal való ütközés miatt sérült.

Ezeknél a járműveknél hegesztett acéllemezből készült kipufogócsonkot alkalmaznak. Bizonyos körülmények a belső acélcső töréséhez vezetnek. Ezek a letört darabok ütköznek a turbinakerékkel illetve a VTG mechanikájával és tönkre teszik mindkét alkatrészt. A tengelynél érzékelhető megnövekedett csapágyjáték csak az idegenanyagok sérülés következménye. Ezért javasoljuk, ellenőrizik a turbina lapátok belépő éleit sérülésre.

A turbinalapát belépő éleinek szemrevételezése, jó fényviszonyok mellett a turbina kimeneti oldala felől lehetséges!

Ilyen esetben a kipufogócsonkot is cserélni kell!

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú turbo feltöltőkhöz érvényes:

10750246, 10750247