



Szerelési útmutató

Gyártó: Opel, Vauxhall

Modellek: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafra B

Motorok: Z16XEP, Z16YNG, Z18XE, Z18XER

Sebességváltó: F17

Leírás:

A felsorolt modelleknél a tengelykapcsoló időszakosan rángathat. A probléma alapvetően hosszabb állásidő és 10 °C alatti külső hőmérsékletén lép fel.

Ezért a járműgyártóknál 2007. májusától és a 20KC2905 motorszámtól kezdődően egy módosított kuplungot és egy módosított lendkereket szerelnek be a sorozatgyártás során. Emiatt megváltozik a lendkerék mélysége 19-ről 21,6 mm-re.

A 20KC2904 motorszámig azokat a járműveket, amelyek ugyanezt a hibát mutatták, egy műhelyintézkedés keretében szintén ezzel az alkatrészszel alakították át és a sebességváltón egy zöld ponttal jelölték meg.

A következő OE kuplungkészleteket alkalmazzák a különböző lendkerekeknél:

90536140/616169 motorszámig - 20KC2904 vagy színjelölés nélkül

93186460/5616016 motorszámtól - 20KC2905 vagy színjelöléssel

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10980151, 10980391, 10980392, 10980393