



SI 0088
仅针对专业人员!
1/1

SERVICE INFORMATION

真空泵损坏

由于错误装配引起的润滑油缺少

车辆	发动机标记字母	真空泵
		皮尔博格编号
配备 1.8/1.9 升柴油发动机的雪铁龙、菲亚特、标致	XUD7、XUD9A、XUD9AU、XUD9TE、XUD9Y、D9B	7.24808.11.0



可能的投诉:

更换气缸盖后

- 制动性能减弱
- 制动力辅助损失
- 真空泵完全失效

通过车间检查确定真空泵由于缺少润滑油而失效。这仅影响具有上述发动机标记字母, 安装有由凸轮轴驱动的真空泵的车辆。由楔形皮带驱动的真​​空泵不受影响。


原因

在进行发动机维修的过程中更换气缸盖时没有取下用于关闭真空泵润滑油供应开口的螺旋塞。




提示


因此安装全新真空泵之前, 必须检查润滑油供给! 关于测试, 请参阅 Service Information SI 0101。

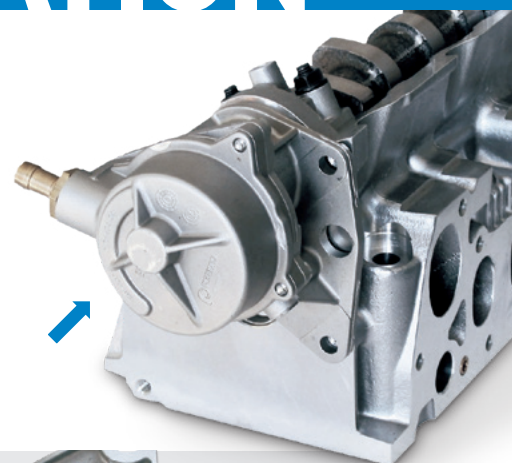


将真空泵安装在气缸盖上

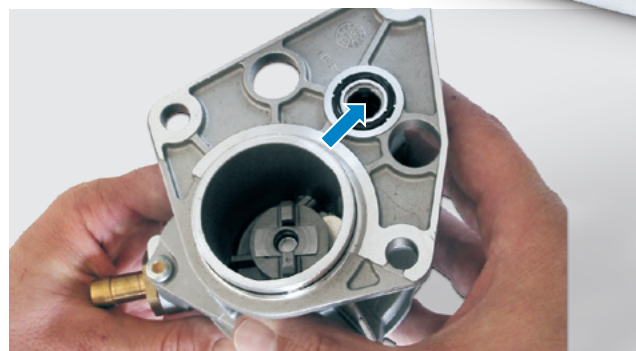

重要提示: 为真空泵提供顺畅的润滑油供给

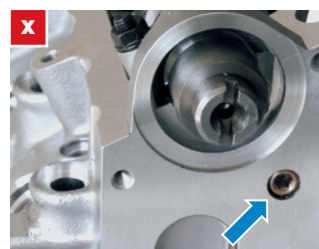

对于通过凸轮轴驱动的真空泵, 必须从气缸盖上拆下该螺旋塞。

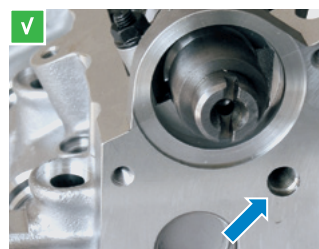

如果不这样, 仅在很短的时间后就会因缺乏润滑而完全损失真空泵。

保留更改和图示偏误的权利。对应和替换情况请参见相应有效目录或基于 TecAlliance 的系统。

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.



MOTORSERVICE
RHEINMETALL AUTOMOTIVE