



SERVICE INFO – LuK 0092



Chybové hlášení: Spojka prokluzuje


Možné příčiny

Výrobce:	Mercedes Benz
Model:	Actros
Převodovka:	MP4
Obj. č. LuK:	640 3080 09 / 33 643 3397 09 / 33 643 3406 09 / 33 643 3404 09 / 33


Aktuální přiřazení viz katalog dílů

Po pracích na převodovce nebo na rozdělovací převodovce (při kterých je nutné demontovat a namontovat spojku) se může objevit chybové hlášení „prokluzování spojky“, i když to neznamená žádnou poruchu. Zkušenosti ukázaly, že existuje několik příčin této chybové zprávy, na které je třeba bezpodmínečně dbát.

- Připojovací vedení spojkové lamely nebylo správně připevněno ke zvonu spojky a během provozu se odíralo setrvačником
- Při montáži ovladače spojky nebyl demontován odvzdušňovací ventil (obr. 1). Ovladač spojky byl při montáži převodovky poškozen v důsledku neprovedeného odvzdušnění
- Při montáži ovladače spojky bylo zničeno těsnění (obr. 2)
- Vlhkost vnikla do elektrického připojení od ovladače spojky k řídicí jednotce (např. při použití vysokotlakého čističe)

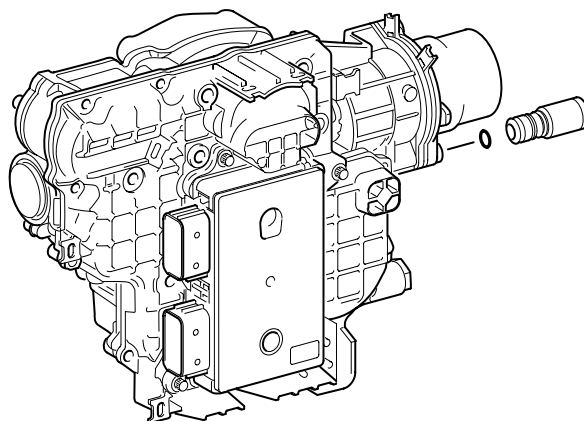

Obrázek 1: Při montáži ovladače spojky musí být demontován odvzdušňovací ventil

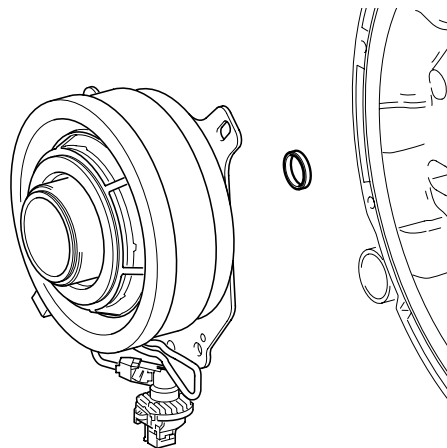

Obrázek 2: Při montáži ovladače spojky dbejte, aby nedošlo k poškození těsnění

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPART portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0092