



SERVICE INFO – LuK 0092



Mesaj de eroare: Patinarea ambreiajului

Cauze posibile

Producător: Mercedes Benz

Modele: Actros

Transmisia
(cutia de viteze): MP4

Nr. identificare
piesă LuK: 640 3080 09 / 33
643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33

Pentru această operație, vezi catalogul de piese.

După ce se lucrează la cutia de viteze sau grupul separator (în asociere cu demontarea și montarea unui ambreiaj), poate apărea mesajul de eroare „Patinare ambreiaj”, chiar dacă nu există această problemă la ambreiaj. Din experiența noastră, mai multe probleme pot genera acest mesaj de eroare și este esențial să se investigheze aceste probleme.

- Cablul de conectare a mecanismului de acționare a ambreiajului nu a fost bine fixat în carcasa-clopot a ambreiajului și a fost uzat total de volant în timpul funcționării.
- Supapa de aerisire (Imaginea 1) nu a fost demontată când s-a montat mecanismul de acționare a ambreiajului. Lipsa ventilației a deteriorat mecanismul de acționare a ambreiajului în timpul montării cutiei de viteze.
- Când s-a montat mecanismul de acționare a ambreiajului, garnitura de etanșare (Imaginea 2) a fost distrusă.
- Umezeala a pătruns în conexiunea electrică dintre mecanismul de acționare a ambreiajului și unitatea de comandă (de ex. din cauza folosirii unui aparat de curățat cu presiune mare).

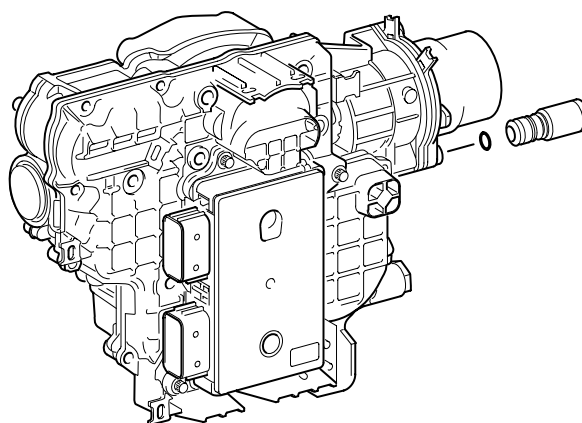


Fig. 1: Supapa de aerisire trebuie demontată când se montează mecanismul de acționare a ambreiajului

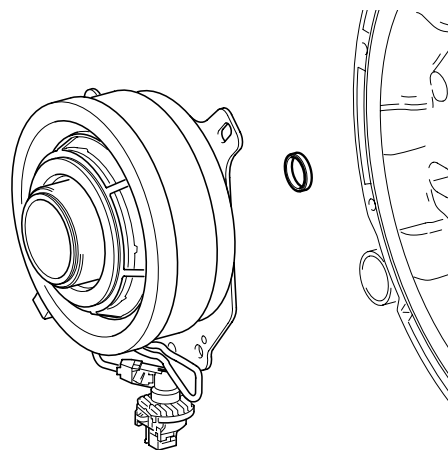


Fig. 2: Când montați mecanismul de acționare a ambreiajului, aveți grijă să nu distrugeți garnitura de etanșare

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0092