



LUK 0109 – SERVICE INFO



Narzędzie specjalne 400 0240 10 i 400 0419 10

Podwójnego sprzęgła nie można wcisnąć do pozycji końcowej

Producent: Audi
Cupra
Seat
Škoda
VW

Silniki: 1,5 TSI, TFSI, eTSI, TGI, TGI-CNG

LuK RepSet 2CT
Nr części: 602 0025 00

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części



Rysunek 1: Tuleja wciskana w połączeniu z adapterem KL-0500-6031 Z LUK

Pojazdy Grupy VW ze skrzynią biegów DQ 200 i silnikami EVO o pojemności 1,5 litra mają wałek wejściowy skrzyni biegów dłuższy o 11 mm.

W związku z tym nie jest już możliwy montaż podwójnego sprzęgła przy użyciu tulei wciskanej z zestawu uzupełniającego 400 0419 10, który był używany do tej pory i pierwszej wersji narzędzia do podwójnego sprzęgła 400 0240 10.

Aby móc prawidłowo zamontować podwójne sprzęgło w takich przypadkach, tuleje centrujące z dotychczas używanych zestawów narzędzi muszą być połączone z adapterem (Rys. 1) podczas montażu. Adapter jest dostępny pod numerem artykułu KL-0500-6031 Z LUK bezpośrednio od producenta, Gedore Automotive GmbH, lub pod numerem artykułu 400 0619 10 z katalogu online Schaeffler.

Zestaw uzupełniający 400 0419 10 został zmieniony w taki sposób, aby podczas produkcji dołączona była dostosowana tuleja wciskana. Nowa tuleja wciskana może być oznaczona numerem narzędzia KL-0500-6031 A. Zmiana zawartości zestawu eliminuje potrzebę stosowania adaptera.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.rexpert.pl

SCHAEFFLER
REPERT