



LuK Servis Bülteni




Hata Mesajı: Debriyaj Kaydırması

Olası Nedenler

Üretici:	Mercedes Benz
Model:	Actros
Şanzıman:	MP4
LuK Parça No.:	640 3080 09 / 33 643 3397 09 / 33 643 3406 09 / 33 643 3404 09 / 33


Güncel eşleşme için parça kataloğuna bakın

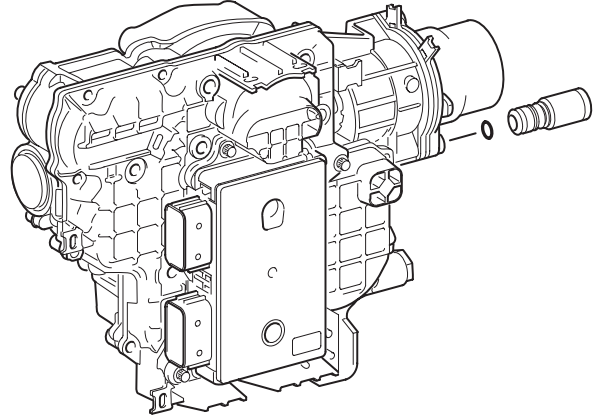

Resim 1: Debriyaj pedal kumandası takıldığında havalandırma valfi çıkarılmalıdır

(bir debriyajın sökülmesi ve takılmasıyla bağlantılı olarak), debriyaj arızası olmamasına rağmen “Debriyaj kaydırması” hata mesajı oluşabilir. Deneyimlerimize göre, birkaç sorun bu hata mesajına neden olabilmektedir ve bu sorunları araştırmak çok önemlidir.

- Debriyaj pedalı kumandasının bağlantı hattı, volan muhafazasına doğru şekilde sabitlenmemiş ve çalışma sırasında volan tarafından aşınmıştır
- Debriyaj pedalı kumandası takıldığında havalandırma valfi (resim1) çıkarılmamıştır Havalandırma eksikliği, şanzımanın montajı sırasında debriyaj pedal kumandasına zarar vermiştir
- Debriyaj pedal kumandasını takarken conta (resim2) tahrip edilmiştir
- Nem, debriyaj pedal kumandası ile kontrol ünitesi arasındaki elektrik bağlantısına nüfuz etmiştir. (örneğin, yüksek basınçlı bir temizleyicinin kullanılması nedeniyle)

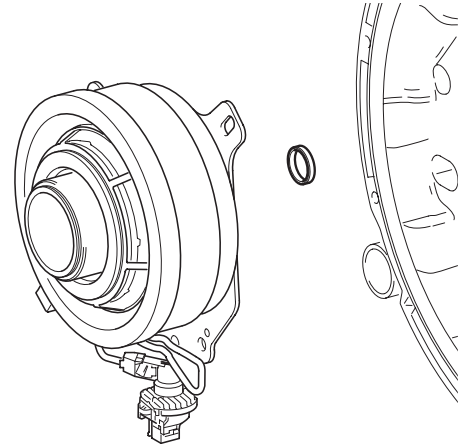

Resim 2: Debriyaj pedalı kumandasını takarken, contayı tahrip etmemeye dikkat edin

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr
www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT