



Cilindra galvas blīve, dzinēja remontam

195.470 MAN D20 | 466.600 MAN D26

 **1,5 mm**

Pēc zināma darbības laika vai bojājuma rezultātā var rasties ievērojami dzinēja darbības traucējumi, kuru dēļ ir nepieciešams veikt dzinēja remontu. Lai dzinēja komplekso darbību atjaunotu tādā kvalitātē, kā to paredz ražotājs, ir nepieciešamas visaptverošas tehniskās zināšanas. Tā, piemēram, pirms katras darbības rūpīgi jāpārbauda dzinēja bloka un cilindra galvas blīvvirsmu stāvoklis. Bieži vien optimālo stāvokli var atjaunot tikai pēc precīzas blīvvirsmu apstrādes. Šis process jāveic specializētā uzņēmumā ar atbilstošu autoparku un zinātību (know-how).

Cilindra galvā un dzinēja blokā izvietoto cilindrisko zobratu (skatīt attēlus) ietekmētais vārstu gāzu sadales mehānisma konstruktīvais izvietojums paredz, ka blīvvirsmu mehāniskās apstrādes rezultātā noņemtā materiāla apmērs ir jāaizlīdzina ar atbilstoša biezuma cilindra galvas blīvi atbilstoši remonta pakāpei.





Cilindra galvas un cilindriskā zobrata blīvvirsmā



Dzinēja bloka un cilindriskā zobrata blīvvirsmā

Standarta blīve (biezums: 1,2 mm; Elring 021.262; 357.831) šim gadījumam nav paredzēta. Pretējā gadījumā starp cilindrisko zobratu zobu sānvirsmām ir pārāk liela sazobe. Tas var radīt paātrinātu nodilumu un bojājumus. Ilgtspējīgam, videi draudzīgam dzinēja remontam "Elring" ir izstrādājis par 0,3 mm biežāku cilindra galvas blīvi. Tā aizlīdzina noņemtā materiāla apmēru.

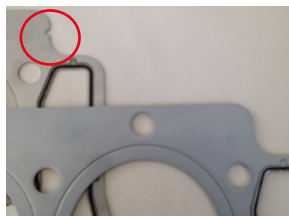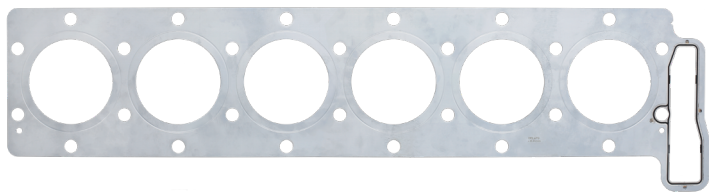

Salīdzinot ar standarta blīvi, šai blīvei priekšpusē ir papildu ierobs, kā tas redzams attēlā, kurš ir labi saskatāms arī iemontētā stāvoklī.

Svarīgi! Noteikti nepieciešams veikt to dzinēja daļu pārbaudi, kuras šādas izmaiņas ietekmē (piem., pārāk liels iesmidzināšanas sprauslas izvērījums utt.).

Nepārprotami norādām uz to, ka mēs neuzņemamies atbildību par dzinēja remontdarbu pareizu izpildi. Par to atbild uzņēmums, kas veic darbus. Vienmēr jāievēro montāžas un ražotāja norādījumi.

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 02/2023



Das Original