
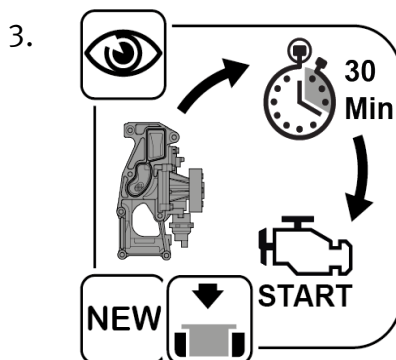
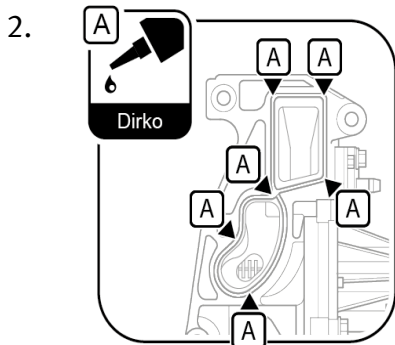


## Soluție de reparație pentru garnitura pompei de apă

### B07.530 | BMW

Elring oferă o soluție de reparații pentru garniture aferenta pompei de apă pentru motoarele BMW B46 B20 B, B48 B20 A/B și B48 B16 A. Astfel se evită înlocuirea întregii pompei de apă.

Vechea garnitură se îndepărtează mai întâi cu ajutorul unei unelte adecvate. Înainte de instalare, asigurați-vă că suprafața este curată și lipsită de reziduuri. Punctele de etanșare (a se vedea figura nr. 2) trebuie să fie aplicate pentru a se asigura că garnitura rămâne în locul corect în timpul instalării. Pentru a vă asigura că garnitura EPDM funcționează perfect, trebuie să așteptați 30 de minute după ce s-a finalizat procesul de instalare.

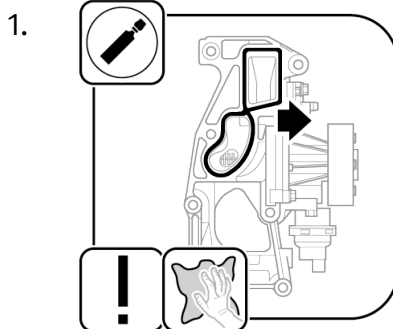

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com

SI 02/2024



**Das Original**