


Pokyny k montáži čerpadla chladicí kapaliny WPS3025 pro BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i od modelového roku 2007

Problém:

Vymontované elektrické čerpadlo chladicí kapaliny má event. předmontovanou pryžokovovou pouzdra na 3 bodech k našroubování (obr. 1). Tyto body nejsou u nových čerpadel chladicí kapaliny WPS3025 k dispozici. Staré upevňovací šrouby jsou nevhodné.

Obr. 1

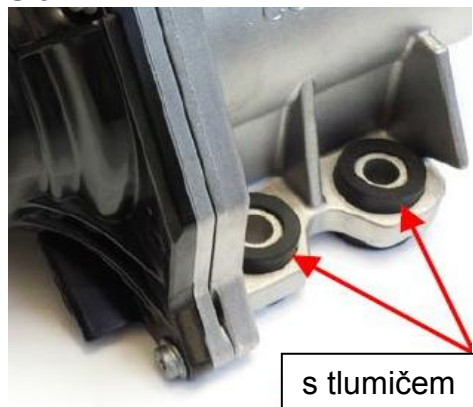

Příčina:

Ze strany výrobce automobilu bylo čerpadlo chladicí kapaliny přestavěno na toto nové provedení bez pryžokovových pouzder (obr. 2).

Obr. 2



Řešení:

Demontované hliníkové šrouby (M8x36) se již nesmí používat, ale musí být nahrazeny kratšími ocelovými šrouby (M8x26).

K tomu použijte zvláštní montážní sadu MS50 (obr. 3).

Obr.3

