


Indicație montaj pompă agent de răcire WPS3025 pentru BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i începând cu anul de fabricație 2007

Problemă:

Pompa demontată pentru agent de răcire este posibil să aibă bușe silențioase premontate în cele 3 puncte de înfiletare (fig. 1). Acestea nu sunt prezente pe noua pompă pentru agent de răcire WPS3025. Șuruburile de fixare vechi nu sunt adecvate.

Fig. 1

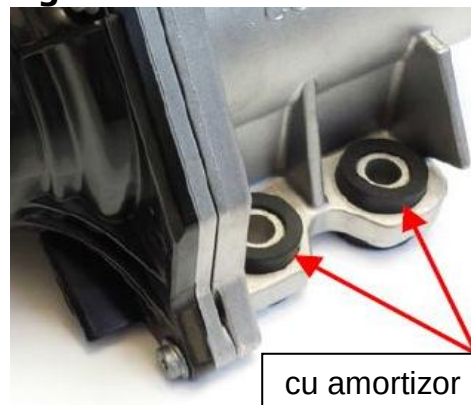

Cauza:

Producătorul vehiculului a modificat pompa pentru agent de răcire cu această nouă execuție fără bușe silențioase (fig. 2).

Fig. 2



Soluția:

Șuruburile din aluminiu (M8x36) demontate nu se vor mai utiliza, ci trebuie înlocuite cu șuruburi din oțel mai scurte (M8x26). Pentru aceasta, utilizați setul de montare MS50 (fig. 3) disponibil separat.

Fig. 3

