



febiEXAKT



Španer

febi br. 21764

usporedni br. 036 109 243 J

odgovara za

Seat Cordoba,

Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ),

VW Polo 3 (1.4 16V AFH)



>> PROBLEM:

Španer uzrokuje vibriranje remena i stvaranje neprikladnog zvuka.

>> UZROK:

Ranija verzija španera (usporedni br. 036 109 243 D i 036 109 243 G) je okruglog oblika i kao takva dovodi do spomenutih problema. Ova verzija je kod VW zamijenjena i nije više aktualna.

>> RJEŠENJE:

febi preporučuje korištenje španera febi 21764 (usporedni br. 036 109 243 J) – optimalno rešenje za navedene probleme. Površina španera ima dijagonalna izbočenja (pogledajte slike), što omogućava pravilnije i ravnomjerno okretanje zupčastog remena. Ujedno je i vibriranje remena ublaženo, a tako se osigurava i duži vijek trajanja.

>> VAŽNO:

Površina španera sa dijagonalnim ispupčenjima nije greška! Moment pritezanja vijka španera je 20Nm.

