



PT

Cabo para sensor da árvore de cames

Problema

A luz de aviso de gestão do motor acende, com vários códigos de avaria - referentes aos sensores lambda - registados na unidade de comando do motor.

Causa

O mau funcionamento de um - ou ambos - os sensores lambda, devido à ação capilar do óleo do motor ao atingir a instalação elétrica do motor. Por sua vez, afeta os sensores através do solenóide de controlo da árvore de cames.

Solução

Verifique todos os sensores lambda quanto à presença de óleo e substitua se necessário.

Verifique todos os solenóides de controlo da árvore de cames quanto a fugas de óleo e substitua se necessário.

Localize qualquer outra contaminação causada por perda de óleo do motor e execute as reparações necessárias.

Instale o cabo 107574 entre o solenóide e a instalação elétrica do motor. As finas mangas de cobre incorporadas neste cabo evitam que o óleo se espalhe, reduzindo o risco de futuras falhas eletrónicas. Recomenda-se a instalação de um cabo adaptador para cada solenoide de controlo da árvore de cames instalado no veículo.

Verifique o nível de óleo do motor de acordo com as especificações do fabricante e retifique se necessário.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com