

febi 193068 193076



Applicabile a: Porsche 911 (997) 2004 > 2013, Boxster (987) 2004 > 2012, Cayman (987) 2005 > 2013



IT

Tirante porta

Problema

La maniglia interna della porta è diventata debole, molle e poco reattiva nel funzionamento o non rientra nella posizione di riposo. Si sente anche un rumore di sferragliamento proveniente dalla zona della porta.

Causa

Il tirante della porta, noto anche come leva del perno della serratura della porta o supporto della maniglia interna della porta, si trova all'interno del pannello interno della porta.

Essendo un componente molto utilizzato che si muove e si flette ogni volta che si apre la porta, con il tempo i supporti in plastica che trattengono la molla si indeboliscono e si rompono, provocando i sintomi sopra elencati.

Soluzione

Rimuovere il pannello interno della porta sul lato interessato. Svitare le tre viti T20 che fissano il componente al pannello della porta e ispezionarlo. Sostituire con il ricambio febi 193068 o 193076, controllare il funzionamento della maniglia di sblocco della porta, quindi rimontare il pannello interno della porta. In questo modo la maniglia interna della porta tornerà a essere perfettamente funzionante.

Per ulteriori informazioni tecniche, visitare: partsfinder.bilsteingroup.com