

# SWAG 60 93 3986

**SWAG**<sup>®</sup>

Aplicações:  
Renault Clio 3, Modus

Motor: K9K  
Caixa de velocidades: JA5, JR5



PT

## Apoio de motor

### Problema

Quando o veículo está em ponto morto com o motor ao ralenti, pode ser sentida uma vibração/compressão no painel de instrumentos do veículo, no acelerador, no travão, no pedal da embraiagem e no banco. Além disso, pode ouvir-se um ruído de "zumbido".

### Causa

Quando exposto aos elementos e aos ciclos de calor quente e frio, o componente de borracha do suporte do motor começa a degradar-se. Por sua vez, esta degradação provoca um movimento excessivo do suporte do motor.

### Solução

Certifique-se de que a vibração é causada pelo suporte do motor, aumentando a velocidade do motor para ver se o ruído desaparece ou muda de tom.

Peça ajuda de um assistente; ele pode manipular o suporte exercendo pressão sobre ele utilizando uma alavanca, que aplica uma carga ao suporte do motor em várias áreas. Se o ruído desaparecer, o suporte deve ser substituído.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)