

SWAG 83 93 1564, 83 93 2868

Applicabile a:
Mazda 3 (BK), MX-5 (NC)

SWAG®


IT

Kit cuscinetto ruota

Problema

Dopo l'installazione di un nuovo cuscinetto ruota o di un giunto omocinetico, il veicolo emette un suono tipo "click/clunk" quando si muove in avanti o indietro da fermo.

Causa

Il rumore è il risultato di un piccolo movimento tra il cuscinetto ruota/flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno.

Soluzione

Pulire accuratamente la superficie di accoppiamento tra il cuscinetto ruota/ flangia di trasmissione e il giunto omocinetico esterno utilizzando uno sgrassatore adatto. Una volta sgrassata la superficie di accoppiamento, applicare un leggero strato di grasso al molibdeno (SWAG 99 83 0001) tra le due superfici e rimontare il tutto utilizzando un nuovo dado del mozzo.

Fare attenzione a non sporcare di grasso il disco freno o le pastiglie.

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: partsfinder.bilsteingroup.com