


SWAG 40 02 0025

40 15 0029, 40 92 4314

odgovara za tipve vozila:
Opel Corsa B, Tigra A, Astra F 1,4 16V
i 1,6 16V kao i Vectra B 1,6 16V i 1,8 16V

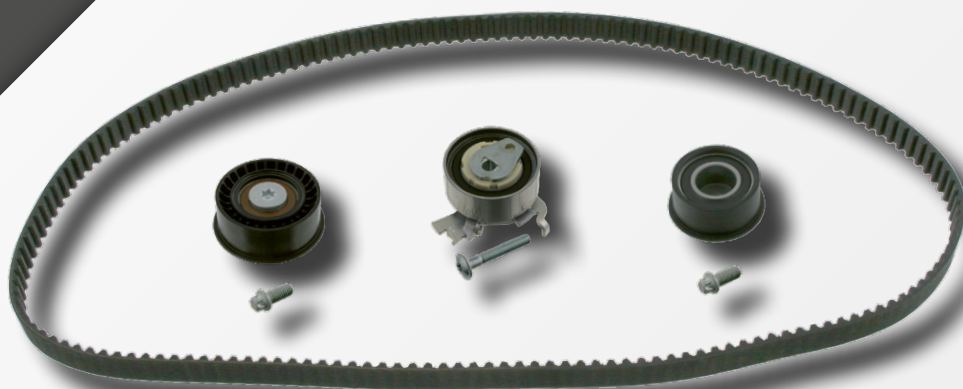

SR

Set zupčastog kaiša

Problem

Može doći do pucanja zupčastog kaiša.

Uzrok

Model remenice je promenjen od strane proizvođača vozila. Kod stare verzije remenice (1) metalni deo je bio blago iznad površine naleganja kaiša, što prouzrokuje oštećenja. Posledica je da se kaiš krivi i puca. Ovo može dovesti i do velikih oštećenja motora.

Rešenje

SWAG preporučuje da se pre ugradnje seta zupčastog kaiša SWAG br. 40 02 0025 proveriti da li je deo remenice iznad površine naleganja kaiša i po mogućstvu da se zameni novom verzijom (2) (Opel 5614 430 plan). Zupčasti kaiš bolje naleže na novu remenicu čime se obezbeđuje duži vek trajanja. Važno je i da se nakon zamene remenice zameni i zupčanik radilice (3) (Opel 0614 546) i vijak (4) (Opel 0614 932 Torx).

Važno

Preporučuje se i zamena vodene pumpe!



Opel 5614 430 plan



SWAG no. 40 15 0029
penu motorul 16 V de 1,8l



SWAG no. 40 92 4314
penu motorul 16 V de 1,4l și 1,6l

For more technical information please visit:
partsfinder.bilsteingroup.com