



professional

Semering osovine sa impulsnim davačem

Odgovara za: Mercedes Benz W204, W207 i W172

PROBLEM

Oštećenje ili korozija klizne površine osovine, može oštetiti semering, što rezultuje prevremenim otkazom ležaja točka.

STARI



1

NOVI



2

SWAG br. 10 93 8868

3



SWAG br. 10 93 6073

UZROK

Originalni deo (uporedni broj 203 330 0060) semeringa nema rotirajuću oblogu (slika 1).

Kada površina osovine korodira ili kada se istroši, klizna površina postaje nejednaka, što dovodi do otkaza semeringa osovine.

REŠENJE

Proizvođač je obezbedio semering sa rotirajućom oblogom (pogledati strelicu, slika 2). Ova promena ne utiče na osovinu i glavčinu prednjeg točka. SWAG preporučuje zamenu semeringa sa najnovijom verzijom.

Zbog optimizacije semeringa, više nije potrebna zamena osovine ako je klizna površina blago oštećena.

Klizna obloga služi kao zamena za kliznu površinu osovine.

NAPOMENA PRI MONTAŽI

Rotirajuća obloga je već ugrađena na semering i ne sme se odvajati ni pod kojim uslovima. Ako se glavčina prednjeg točka razmontira (slika 3), rotirajuća obloga (gde je ima), uglavnom se sama odvaja od semeringa i mora biti posebno odvojena od osovine.



SWAG br. 10 93 8868

uporedni br..204 330 00 60