



SERVICE INFO – FAG 0041



Možná ztráta oleje na zadní nápravě


Chybná funkce odvzdušňovacího ventilu

Výrobce vozidla: DAF

Modely: CF
XF

Obj. č. nábojů kol: 723 5005 10
723 5020 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

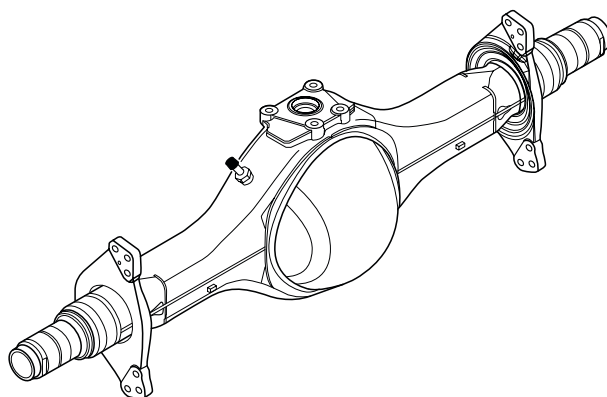

Obrázek 1: Odvzdušňovací ventil na nápravě DAF CF nebo XF

Zadní nápravy výše uvedených vozidel (obrázek 1) jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem. Ten umožňuje únik provozního přetlaku z tělesa nápravy a zabraňuje vniknutí vlhkosti nebo nečistot.

Zkušenosti ukázaly, že funkce odvzdušňovacího ventilu je po dlouhé době provozu omezená nebo již není k dispozici. V důsledku toho se může v tělese nápravy vytvořit přetlak, který může vytlačit nebo poškodit těsnění na náboji kola popř. ložisko kola. Následkem je ztráta oleje v náboji kola.

Důležité:

Při montáži nových nábojů kol nebo ložisek kol nebo v případě ztráty oleje v této oblasti je bezpodmínečně nutné zkontrolovat funkci odvzdušňovacího ventilu! Proto je potřeba ventil během inspekce demontovat kvůli kontrole funkce.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com

REXPART portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0041