



## SERVICE INFO



# メルセデス・ベンツの補助ドライブ：テンショナー 534 0243 10 および 534 0244 10 の組立説明書

自動車メーカー：メルセデス・ベンツ

型式：A クラス (W168)  
B クラス (W245)  
Vaneo (414)

エンジン：

1.4 (166.940)  
1.5 (266.920)  
1.6 (166.960, 166.961)  
1.7 (266.940)  
1.9 (166.990, 166.991)  
2.0 (266.960, 266.980)  
2.1 (166.995)  
1.7D (668.940, 668.941,  
668.942, 668.914)

OE-No.：


(1) A 166 200 09 70  
(2) A 668 200 21 70

品目番号：

(1) 534 0243 10  
(2) 534 0244 10

テンショナー 534 0243 10 または  
534 0244 10 が取り付けられた上記の  
自動車では、騒音やベルトの摩耗が大き  
くなる場合があります。これらの症状は、  
テンショナーおよびベルトの交換後も  
発生する可能性があります。

シェフラーオートモーティブアフター  
マーケット部門は、個々のアセンブリ  
のベルトプリーのアライメント、特に  
オルタネーターとウォーターポンプのア  
ライメントを念入りに確認することを推  
奨します。ミスアライメントがあれば、  
補正することが重要です。

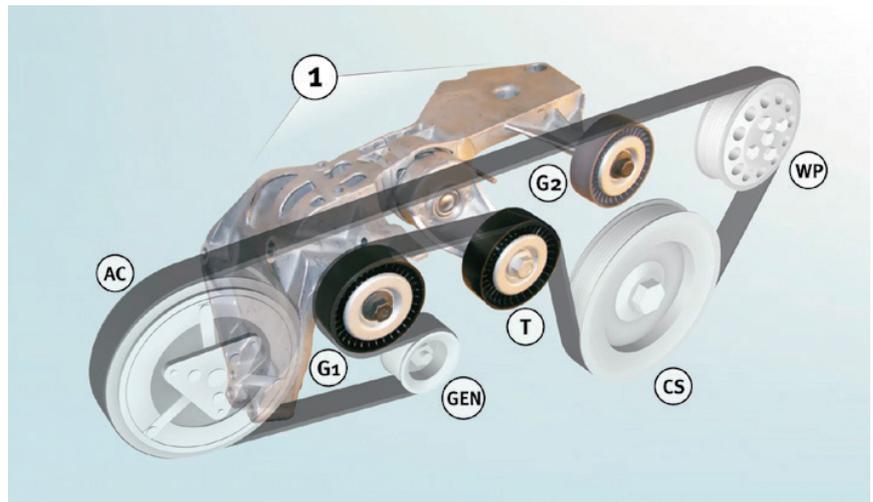

画像 1：534 0243 10 - 補助ドライブ内のテンショナー付きキャリアの図

追加情報：

- 1) オーバーランニングオルタネーター  
プリーが正常に機能していること  
を確認し、必要に応じて交換します。
- 2) 必ずテンショナー全体を交換します。  
内部のベルトテンショナーを個別に  
交換することはできません。

図 1 の説明：

- (1) テンションアーム (T) および偏向  
プリー (G1/G2) が装備された  
テンショナー  
(AC) 空調コンプレッサー  
(GEN) オルタネーター  
(CS) クランクシャフト  
(WP) ウォーターポンプ

**注意：**

取り付け手順およびテンショナーの  
ねじのトルクを順守してください。  
説明書は製品に同梱されています。



自動車メーカーの仕様を確認し  
てください！



FAG

RUVILLE

SCHAEFFLER

REP>XPERT