

# Indicazioni per il montaggio del tendicinghia

## 533 0079 20

### Fabbricante:

Opel, Saab, Vauxhall

### Modello:

- Opel Omega-B, Vectra-B
- Saab 9-5, 900 II, 9000
- Vauxhall Omega, Vectra

### Motore:

2,5 V6, 3,0 V6

### Codice LuK-AS:

533 0079 20

### OE Numero:

- Opel 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 5636730, 636 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444
- Saab 4623906, 4773842
- Vauxhall 9128444

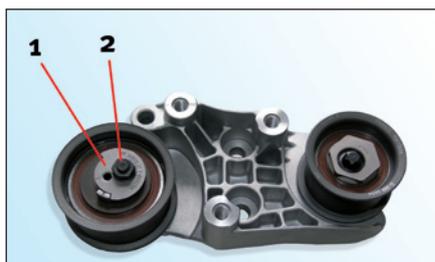


Figura 1: 533 0079 20

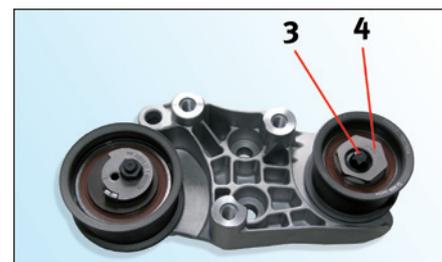


Figura 2: 533 0079 20

Quando si sostituisce il tendicinghia **533 0079 20**, **entrambi** i tendicinghia devono essere allentati prima di montare la cinghia dentata.

Se **non** viene allentato il tendicinghia destro, la cinghia dentata non può essere applicata.



Per il montaggio e la regolazione del tensionamento della cinghia seguire le indicazioni del costruttore.

Per il montaggio della cinghia dentata **non utilizzare nessun** utensile a leva (ad es. un cacciavite).

### Istruzioni per il corretto montaggio:

1. Montare la nuova unità tendicinghia come da indicazioni del costruttore della vettura
2. Allentare il dado (2) del galoppino
3. Allentare l'eccentrico (1) del galoppino in senso orario finché non appoggia sull'arresto a destra
4. Allentare la vite (3) della puleggia di rinvio
5. Allentare l'eccentrico (4) della puleggia di rinvio
6. Montare la cinghia dentata come da indicazioni del costruttore della vettura

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 06.2008

**INA 0023**

Con riserva di modifiche tecniche  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG

### Per ulteriori informazioni:

Telefono: +39 0321 929208

Fax: +39 0321 990208

marketing.it@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.com

