



SERVICE INFO – INA 0050



Antrenarea accesoriilor Mercedes-Benz:

instrucțiuni de montare pentru întinzătoare pentru curea 534 0243 10 și 534 0244 10

Producător: Mercedes-Benz

Modele: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Motorizare: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942,
668.914)

Nr. OE: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Nr. piesă: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

În cazul autovehiculelor amintite mai sus, în care este montat întinzătorul de curea 534 0243 10 sau 534 0244 10, pot apărea zgomote sau o uzură accentuată a curelei. Aceste simptome pot apărea și după schimbarea întinzătorului pentru curea și a curelei.

Schaeffler Automotive Aftermarket recomandă verificarea atentă a alinierii roților pentru fiecare accesoriu, în special a alternatorului trifazic și a pompei de apă. Orice decalaj trebuie neapărat corectat.

Instrucțiuni suplimentare:

1. Verificați funcționarea rolei cu roată liberă pentru alternator și înlocuiți-o dacă e nevoie.
2. Înlocuiți întotdeauna întinzătorul pentru curea în întregime. Componentele întinzătorului pentru curea nu pot fi schimbate separat.

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

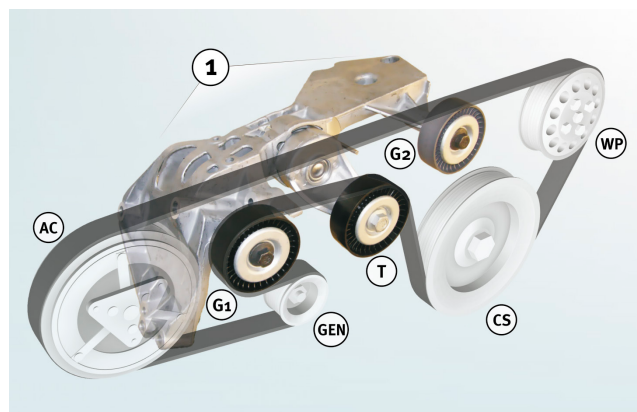


Figura 1: 534 0243 10 – Suport cu întinzător pentru curea în antrenarea accesoriilor, schema de antrenare

Legendă figura 1:

- (1) Întinzător de curea cu braț
întinzător (T) și role de ghidare
(G1/G2)
- (AC) Compresor pentru climatizare
(GEN) Alternator trifazic
(CS) Arbore cotit
(WP) Pompa de apă

Notă:

Respectați ordinea de montare și cuplul pentru șuruburile întinzătorului. Produsele sunt însoțite de instrucțiunile de montare corespunzătoare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0050