



SERVICE INFO – INA 0050



Mercedes-Benz apulaitteiden hihnankierto:

Asennusohje hihnankiristinyksikölle 534 0243 10 ja 534 0244 10


Autonvalmistajat: Mercedes-Benz

Mallit: A-Sarja (W168)
B-Sarja (W245)
Vaneo (414)

Moottorit: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942,
668.914)

OE Nrot: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Tuotenumero (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10

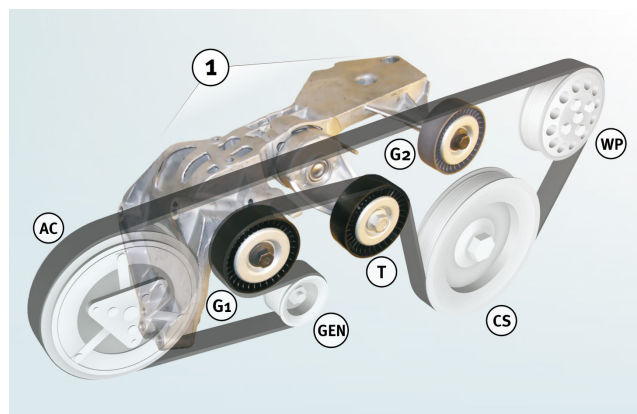

Kuva 1: 534 0243 10 Hihnankiristinyksikkö apulaitekierrassa.

Osat kuvassa 1:

- (1) Hihnankiristinyksikkö kiristinvarrella (T) ja ohjainrullilla (G1 ja G2)
(AC) Ilmastoinnin kompressorit
(GEN) Laturi
(CS) Kampiakseli
(WP) Vesipumppu

Edellä mainittuihin ajoneuvoihin joihin on asennettuna hihnankiristinyksikkö (tuotenumero INA. 534 0243 10) tai (tuotenumero INA. 534 0244 10) voi ilmetä normaalia suurempaa ääntä tai ennenaikaista hihnan kulumista. Nämä oireet voivat ilmetä myös uuden hihnan ja kiristimen vaihdon jälkeen.

INA suosittelee laturin, vesipumpun ja muiden apulaitteiden asentojen tarkastusta. Apulaitteiden on ehdottoman tärkeää olla samassa linjassa. Havaitut poikkeamat on ehdottomasti korjattava.

Huomio:

Asennusjärjestys ja kiinnitysruuvien oikeat kiristysmomentit. Asennusohjeet sisältyvät tuotepakkaukseen.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Ohjeita:

1. Tarkasta laturin vapaapyörän toiminta ja tarvittaessa vaihda se.
2. Vaihda aina koko hihnankiristinyksikkö. Pelkkää rullaa ei voi vaihtaa erikseen.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0050