

SERVIZIO INFORMAZIONE



Note per il montaggio del braccio tenditore

534 0412 10

Costruttori:	Ford
Modelli:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motore:	1.8 TDCi
Riferimento OE:	6G9Q-6A228-BC/1425510 8G9Q-6A228-AA/1567809
N. art.:	534 0412 10



Figura 1: Versione 1



Figura 2: Versione 2

Sui veicoli indicati vengono montate in fabbrica due diverse versioni del braccio tenditore per l'azionamento del gruppo.

La versione 1 (**Figura 1**) può essere impiegata esclusivamente insieme ad uno smorzatore vibrazioni dell'albero a gomito.

La versione 2 (**Figura 2**) può essere montata su veicoli con smorzatore vibrazioni dell'albero a gomito e su veicoli con puleggia rigida dell'albero a gomito.

Per questo, Schaeffler Automotive Aftermarket offre esclusivamente il braccio tenditore della versione 2.

Per il montaggio del braccio tenditore di Schaeffler Automotive Aftermarket con codice 534 0412 10 è necessario prestare attenzione affinché la vite rimossa del braccio tenditore vecchio venga sostituita con la vite nuova in dotazione (**Figura 3**).

Inoltre, nei motori con smorzatore vibrazioni dell'albero a gomito è necessario verificarne la conformità meccanica e appurare l'assenza di danni sul collegamento in gomma e metallo.

Provvedere alla sostituzione dello smorzatore vibrazioni dell'albero a gomito se danneggiato.

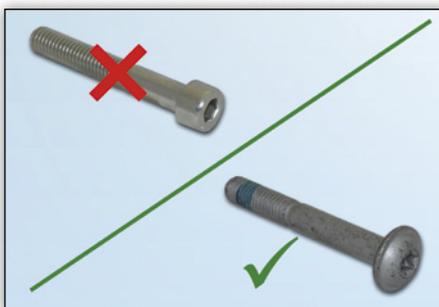


Figura 3: Vite

Attenzione:

Servirsi assolutamente della vite in dotazione per il braccio tenditore!



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 09.2011

INA 0081

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

