



SERVICE INFO – INA 0081



Monteringsanvisningar för spännrullesats 534 0412 10

Tillverkare:	Ford
Modeller:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
Best. nr.:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Best. nr.:	534 0412 10



Bild 1: Version 1



Bild 2: Version 2

Hos de angivna fordonen finns två olika versioner av spänneheter till hjälppaggregatdriften monterade.

Version 1 (bild 1) kan användas såväl med dämpare mot vevaxelvibrationer.

Version 2 (bild 2) kan användas såväl med dämpare mot vevaxelvibrationer, som hos fordon med fast remskiva på vevaxeln.

Schaeffler Automotive Aftermarket marknadsför därför uteslutande spänneheter i version 2.

Vid montering av spänneheter 534 0412 10 från Schaeffler Automotive Aftermarket, skall de skruvar som tas bort från den gamla spänneheten ovillkorligen bytas ut mot nya skruvar (bild 3).

Hos fordon som har vibrationsdämpare monterad skall man förutom detta kontrollera att vibrationsdämparen hos vevaxeln är i gott skick och inte uppvisar skador i fogen gummi/metall.

Om dämparen mot vevaxelvibrationer är skadad skall den bytas ut.

OBS:

De skruvar som levereras med spänneheten skall ovillkorligen användas!

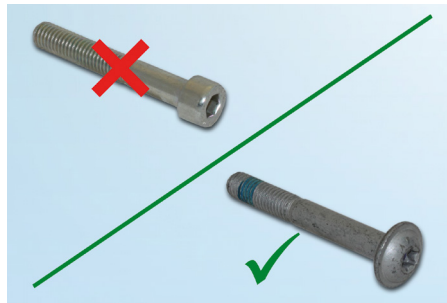


Bild 3: Skruvar

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

INA 0081

SCHAEFFLER
REP>XPERT