



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Solución para ruidos procedentes

de la transmisión del grupo auxiliar en Ford Transit

Fabricante: Ford
 Modelos: Transit
 Año de construcción: 2000 - 2007
 Motor: 2.0 D
 Nº de artículo: 535 0223 10

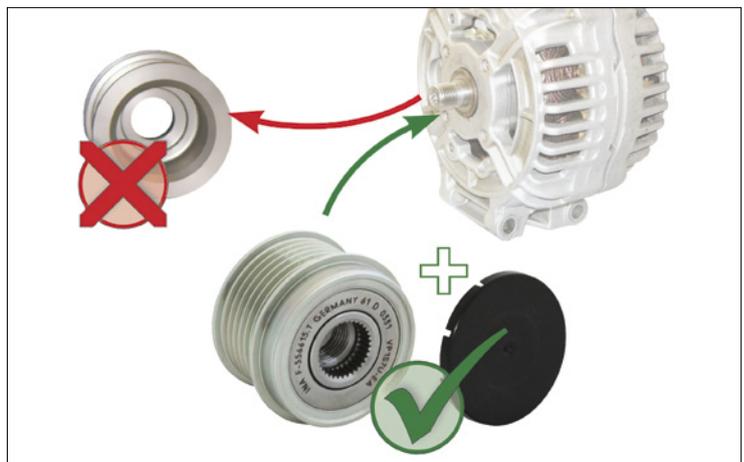


Figura 1: Cambio de polea rígida a una polea libre del alternador



Figura 2: Para el montaje de la polea libre en un alternador Bosch, se debe utilizar el disco distanciador de 1,4 mm de grosor.

Debido a fuertes movimientos dinámicos de la correa Poli-V se pueden producir ruidos en los vehículos que tienen la polea de alternador rígida.

Como solución técnica, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece para estos vehículos una polea libre del alternador. Esta polea reduce las cargas dinámicas en la transmisión del grupo auxiliar y evita, de este modo, que se produzcan ruidos.

Atención: Respete en todo momento las instrucciones de montaje suministradas.

Schaeffler Automotive Aftermarket recomienda cambiar la polea libre del alternador rígida por la polea libre del alternador 535 0223 10 en los vehículos afectados.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia, s.l.u.
 Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
 E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
 Teléfono: 902 111 115
 Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

