



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Indicaciones para el montaje de kit de poleas

## tensoras y kit de poleas tensoras con bomba de agua de Dacia, Nissan y Renault

Fabricante: Dacia, Nissan, Renault

**Modelos:**

Dacia: Duster, Logan

Nissan: Kubistar

Renault: Clio II, Clio III, Kangoo, Laguna, Laguna II, Megane I, Megane II, Megane III, Modus, Scenic I, Scenic II, Thalia

**Códigos de motor:**

K4M, K4J

Nº de artículo: 530 0415 10 (KIT)

530 0092 10 (KIT)

530 0092 30 (KIT+bomba de agua)

**Referencias OE:**

Nissan: 16806-00QAB

Renault: 77 01 477 014

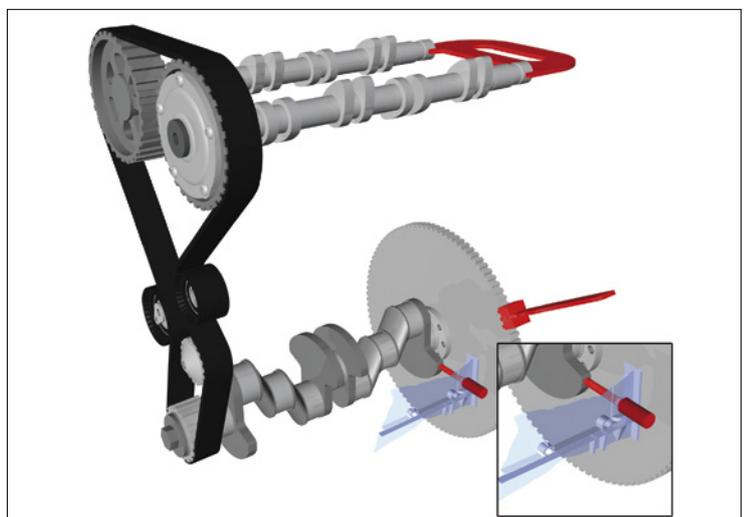


Figura 1: Transmisión de la correa de distribución con herramientas colocadas: placa de ajuste de los árboles de levas (roja), perno de comprobación (roja) del cigüeñal y herramienta de bloqueo (roja) para el volante motor.

En los motores mencionados anteriormente, para sustituir la correa dentada se debe desmontar el piñón del cigüeñal. Al hacerlo se debe comprobar que el piñón no esté asegurado contra la torsión con una chaveta o pasador en el cigüeñal y que, tras aflojar el tornillo central, pueda girar libremente en el cigüeñal.

Por tanto, antes de desmontar el piñón del cigüeñal se debe utilizar un perno de fijación en el bloque motor. El perno de fijación debe encajar en el brazo del cigüeñal como se muestra en la ampliación de la figura 1.

Además, se debe bloquear el volante motor Eliminar y se deben fijar los árboles de levas con una placa de ajuste (figura 1).

De este modo se evita que el cigüeñal y los árboles de levas giren mientras se cambia la correa dentada.

Antes de sustituir la correa dentada, es fundamental tener en cuenta las instrucciones de reparación del fabricante del vehículo.

**¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!**

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) o en [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Schaeffler Iberia, s.l.u.  
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115  
Fax: 91 654 27 61  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

