



SERVICE INFO – INA 0189



Utförande hos spännrulle 531 0535 20 och 531 0819 10

Tänk på inbyggnadsposition

Tillverkare: Honda, Opel, Vauxhall

Modeller:

Honda: Civic

Opel: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Vauxhall: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Motorer: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Best. nr.: 531 0535 20
531 0819 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen

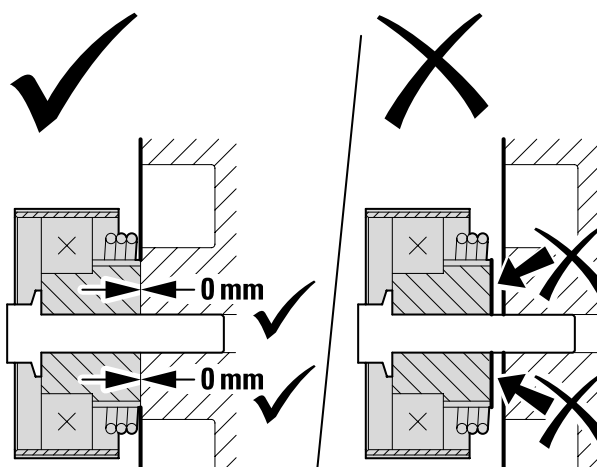


Bild 2: Vänster - spännrullen är monterad med hela ytan liggande an mot motorns fästyta
Höger - spännrullen är inte monterad så att hela ytan ligger an mot motorns fästyta

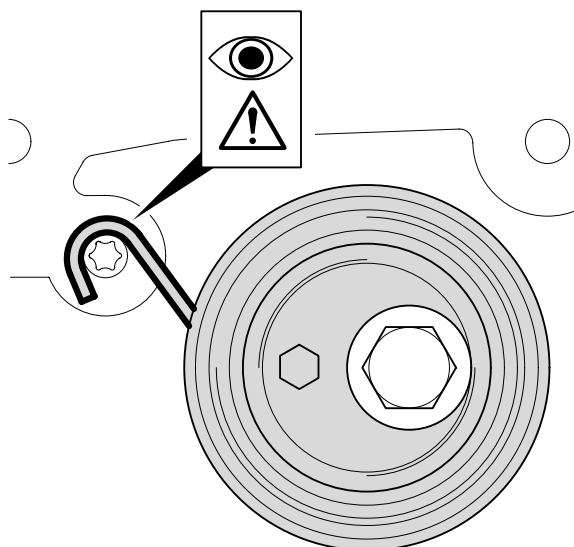


Bild 1: Korrekt monteringsläge hos fjädern på fästskruven

Vid montering kan spännrullens fjäder hamna i kläm. Detta medför att rullen inte sitter korrekt på infästningsytan (bild 2, höger). Spännrullen ligger inte i linje med övriga komponenter och kuggremmen löper snett.

Därför måste man se till att spännrullen ligger helt an mot infästningsytan på motorn (bild 2, vänster) och att fjädern är korrekt upphängd på sin fästskruv (bild 1).

Efter montering av komponenter i kamdrivningen måste man ovillkorligen kontrollera att kuggremmen löper i linje med övriga komponenter.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0189