



INA Service-Info



Riemspringer: Risico van verwarring

Identieke riemspringers met verschillende dempingskracht

Fabrikant:	Honda
Modellen:	CRV 2,0 CIVIC 1,6/ 1,8/ 2,0 ACCORD 2,0 CRIDER
Motoren:	1,6 Ltr. 1,8 Ltr. 2,0 Ltr.
Onderdeelnr.	534 0316 10 534 0534 10



Zie onderdelencatalogus voor huidige toewijzing

De riemspringers met onderdeelnummers 534 0316 10 en 534 0534 10 zien er hetzelfde uit. Bovendien zijn de gegoten hevels aan de voorzijde gemarkeerd met hetzelfde productienummer (F-561822) (afbeelding 1). Het belangrijkste verschil tussen de spanarmen is het gebruik van hydraulische dempingselementen met verschillende sterkte. Daarom kan verwarring leiden tot een storing in de multi-riemaandrijving.

De riemspringers kunnen duidelijk worden onderscheiden aan de hand van de volgende productiekenmerken:

De riemspringer met onderdeelnummer 534 0316 10 is uitgerust met demper F-551449.06-0100.

De markering die op de onderkant van de hevel is gestanst (afbeelding 2) kan bijvoorbeeld Y0927.50 zijn. Het laatste getal 50 is hierbij bepalend. Het staat voor een dempingskracht van 3500 N +/- 800 N.

De riemspringer met onderdeelnummer 534 0534 10 is uitgerust met demper F-561822.04-100. De markering die op de onderkant van de hevel is gestanst kan bijvoorbeeld Y0927.60 zijn. Het laatste getal 60 is hierbij bepalend. Het staat voor een dempingskracht van 2700 N +/- 700 N.

Om verwarring te voorkomen bij het vervangen van de riemspringer, moet u controleren dat de productiekenmerken van het oude onderdeel overeenkomen met die van het nieuwe onderdeel.

Afbeelding 1: Productienummer op de voorkant van de gegoten hevel



Afbeelding 2: De markering aan de onderkant kan eindigen op 50 of 60

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.