

Boletín Técnico

Servicio de atención telefónica: 976 582 067

Guía de montaje del volante bimasa

Referencias aplicables: ADZ93501C

Aplicaciones: Kia Sedona 2.9DT (UP751 Model), Hyundai Terracan 2.9DT 2001>2007

Fecha de emisión: 07/2009

Aplicación: Isuzu Trooper 3.0DT 01/98 al 04/06 / Opel Monterey 3.0DT 07/98 al 08/99

Identificamos un problema en el montaje de la pieza con referencia ADZ93501C Volante Bimasa. Si el volante motor no se monta en la posición correcta, causará problemas en el sistema eléctrico del motor y el vehículo no funcionará.


Información importante

1. Limpie meticulosamente la superficie de fijación del volante motor.
2. Ponga el cigüeñal en posición TDC (Punto Muerto Superior).
3. Monte el volante de manera que el corte (Marca de reglaje) en el volante quede en la posición de las 6 horas del reloj.
4. Apriete los tornillos del volante en 2 pasos utilizando el método angular de apriete

Par de torsión (1ª paso = 60Nm)

(2ª paso = 60° - 90°)

Posición de las 12 horas en el reloj

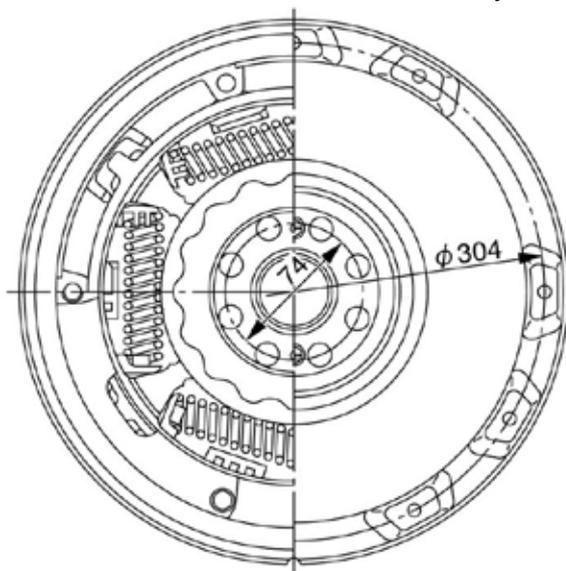

Marca de reglaje – posición de las 6 horas en el reloj



Descargo de responsabilidad: todos los consejos técnicos son proporcionados de buena fe. Ferdinand Bilstein UK Ltd. siempre recomienda que el mantenimiento y el diagnóstico del vehículo debe encargarse a profesionales, los cuales trabajan en un taller y utilizan las herramientas adecuadas de una manera segura. Ferdinand Bilstein UK Ltd. y sus clientes no asumirán ninguna responsabilidad en cuanto a la corrección o a la interpretación errónea de los consejos técnicos que aparecen más arriba. Las imágenes mostradas se utilizan con fines ilustrativos solamente y no son representativas de los productos o vehículos descritos.

www.blue-print.com/es
Blue Print es una marca de bilstein group