


Blue Print ADG030148, ADG030149, ADB113012



Pentru:
BMW MINI 1.4i, 1.6i și 1.4TD 2001 > 2008

RO

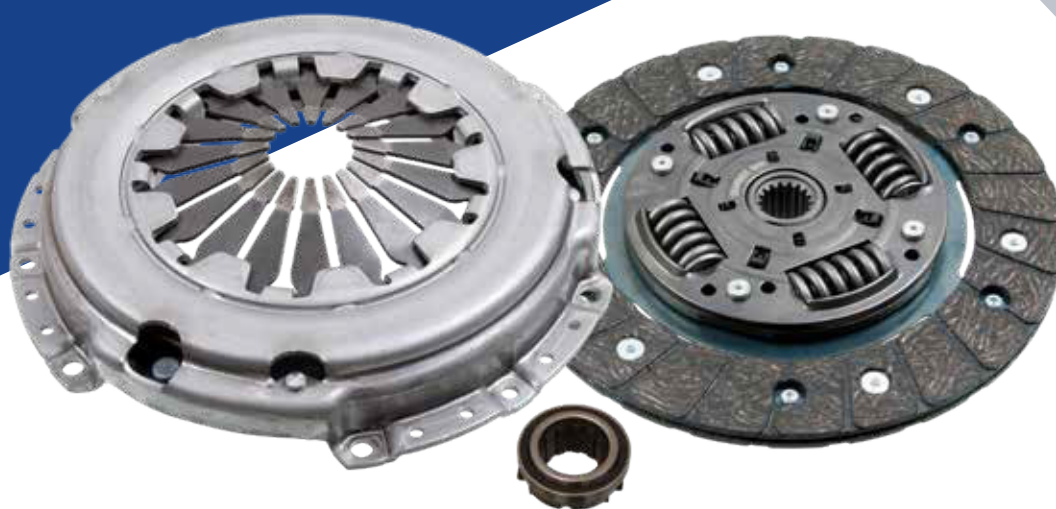

Kit de ambreiaj

Problemă

Vehiculul prezintă simptome precum ambreiaj necuplat, selectarea dificilă a treptelor de viteză și „trepidarea” ambreiajului.

Cauză

Zona sudată de pe furca ambreiajului se poate fractura. Acest lucru permite furcii ambreiajului să se îndoaie în timpul funcționării, împiedicând cuplarea completă a ambreiajului. (Fig.1).

Soluție

Este imperativ ca furca ambreiajului și tubul de ghidare să fie curățate și inspectate temeinic pentru uzură sau deteriorare atunci când transmisia este îndepărtată ca parte a unei înlocuiri a ambreiajului.

Se recomandă ca furca ambreiajului să fie înlocuită în același timp cu ambreiajul, deoarece defecțiunea furcii este o problemă cunoscută la modelele MINI enumerate mai sus. Neidentificarea și înlocuirea unei furci defecte poate cauza probleme de joc și dificultăți în selectarea vitezelor. De asemenea, se recomandă ca bușele pivotului furcii și știftul de blocare să fie înlocuite în același timp.

Pentru mai multe informații tehnice, vă rugăm să vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com