

Blue Print ADM55390, ADBP530000

Aplicações:

Mazda 3 I & II, Mazda 5 I & II



PT

Tubo de Travão

Problema

A luz avisadora do travão no painel de instrumentos permanece acesa quando o travão de mão é libertado e o pedal do travão parece macio. O nível de fluido na bomba principal está abaixo do limite mínimo e uma inspeção externa sob o veículo revela uma poça de fluido no chão junto a uma das rodas traseiras.

Causa

O tubo flexível do travão traseiro é propenso à corrosão no local onde se junta ao tubo rígido do travão. Este tubo tem uma manga protetora de borracha que lhe dá um apoio extra, mas esta manga também retém a humidade e os detritos da estrada, provocando a corrosão dos componentes metálicos no seu interior. Isto compromete a ligação, levando a uma potencial falha quando os travões são accionados, especialmente numa situação de emergência.

Solution

Os sistemas de travagem dos modelos acima referidos devem ser inspecionados regularmente e, se alguma dos tubos apresentar sinais de corrosão que afete as uniões metálicas, deve ser substituído com urgência.

A Blue Print recomenda a substituição do líquido dos travões como parte desta reparação.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com