

Blue Print ADM58226, ADM58230, ADM58233C, ADM58236, ADM58333, ADM58943, ADM58944

Aplicações: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (CR), CX-7 (ER), CX-9 (TB), MX-5 (NC), RX-8 (FE)

PT



Jogo de Rolamento de Roda

Problema

Após a instalação de um novo rolamento de roda ou junta homocinética, o veículo emite um som do tipo clique quando se desloca para a frente ou para trás a partir da posição de repouso.

Causa

O ruído resulta de uma pequena quantidade de movimento entre o rolamento de roda/flange de acionamento e a junta homocinética exterior.

Solução

Limpar cuidadosamente a superfície de contacto entre o rolamento da roda/flange de transmissão e a junta homocinética exterior com um desengordurante adequado. Quando a superfície de contacto estiver desengordurada, aplique uma ligeira camada de massa lubrificante de molibdénio (Blue Print ADBP550000) entre as duas superfícies e volte a montar utilizando uma nova porca de cubo.

Tenha cuidado para não contaminar com massa lubrificante o disco ou as pastilhas de travão.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com