



SI 1455
仅针对专业人员!
1/1

SERVICE INFORMATION

梅赛德斯-奔驰 W211 可变进气歧管

切换杆断裂

适用于	产品:可变进气歧管		
梅赛德斯-奔驰	皮尔博格编号	参考编号 *	代替 *
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.029.0


可能的投诉:

- 性能不足
- 气门不工作
- 切换杆断裂
- 故障指示灯亮起



导致问题的原因不在进气歧管,而是发动机排气管道不密封。发动机排气管道从进气歧管上的切换杆上方经过。由于老化或负荷,最初安装的发动机排气管道会得不再密封。

若油在此处溢出并滴到切换杆上,切换杆的塑料材料将因此变得多孔并断裂。


- 若油溢出,则必须马上将塑料管更换为铝合金管。
- 若切换杆已经损坏,则应更换进气歧管。

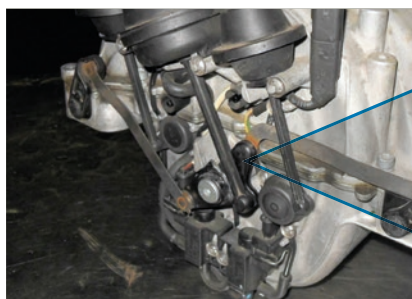

损坏图:切换杆断裂

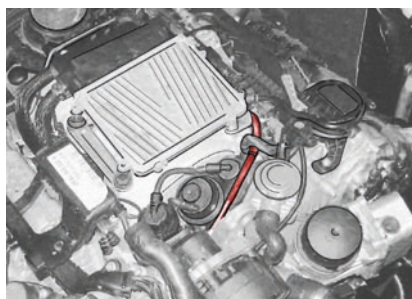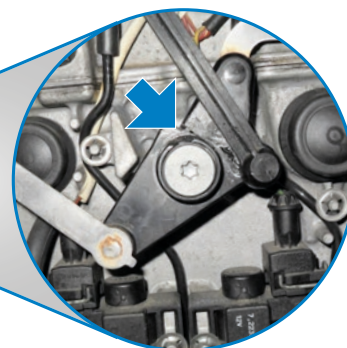

配备发动机排气管道的 W211 发动机舱 (突出显示)

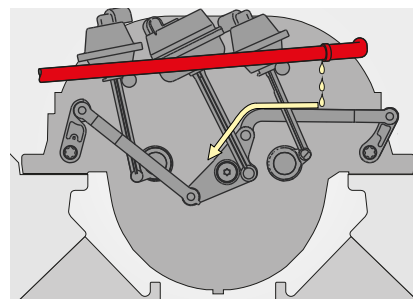

导致问题的原因: 油从发动机排气管道 (突出显示) 流出并损伤切换杆

保留更改和图示偏误的权利。对应和替换情况请参见相应有效目录或基于 TecAlliance 的系统。

* 所列的参考编号只能用作参考目的,不得用于向最终消费者开具发票。