


SI 1455

 Sadece uzman personel için!
1/1

SERVICE INFORMATION

MERCEDES-BENZ W211 ŞALT EMİŞ BORUSU

VİTES ÇUBUĞUNDA KIRILMA


Uygun olduğu	Ürün: Şalt emiş borusu		
Mercedes-Benz	Pierburg No.	Ref. No.*	Eski parça numarası*
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	7.00246.33.0	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.029.0

OLASI ŞİKAYETLER:


- Performans eksikliği
- Klapelerin çalışmaması
- Vites çubuğu kırılması
- Yanan hata lambası

Hasarın sebebi, emme borusunda değil, motorun hava tahliyesinde sızdıran bir hattır. Motor hava tahliyesi hattı, vites çubuğunun üst tarafında emme borusu boyunca ilerler. İlk başta takılan motor hava tahliyesi hattı, eskime veya yüklenme sonucu sızdırmaya başlayabilir. Buradan yağın çıkması ve vites çubuğuna damlaması sonucu vites çubuğunun plastik malzemesi gözenekli hale gelip kırılabilir.



- Yağın çıkması halinde plastik hat hemen alüminyum bir hatla değiştirilmelidir.
- Vites çubuğu hasarlı ise emme borusu değiştirilmelidir.

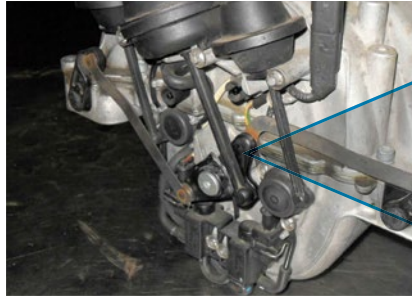

Hasar belirtisi: Vites çubuğunda kırılma

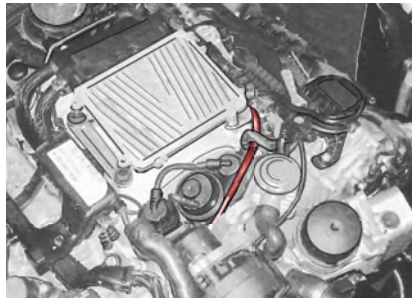

Motor hava tahliyesi hattı (vurgulanmış) ile motor bölmesi W211

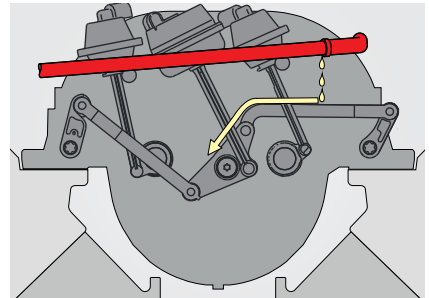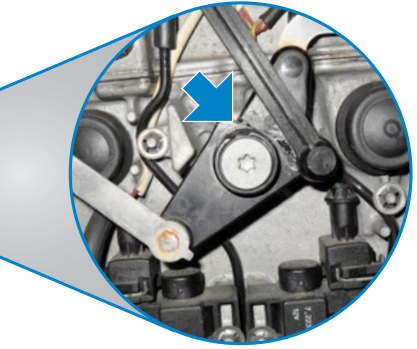

Hasar nedeni: Motor hava tahliyesi hattından (vurgulanmış) yağ çıkıyor ve vites çubuğuna hasar veriyor

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır. Parça seçimi ve yedek parçalar için ilgili geçerli kataloğa veya TecAlliance tabanlı sistemlere bakınız.

* Burada bildirilmiş olan referans numaraları sadece kıyaslama amaçlıdır ve tüketici faturalarında kullanılmamalıdır.