



SERVICE INFO – LuK 0089



Двойно дискови съединители LuK

Транспортни повреди поради неправилно боравене


Производители: Mercedes Benz, Volvo

Модели:

Mercedes Benz: Actros
Actros MP 2/3
Axor
Axor 2

Volvo: FH, FH II, FH 12, FH 16
FM, FM 12
FMX, FMX II W

Арт. номера: 640 3006 18
640 3027 18

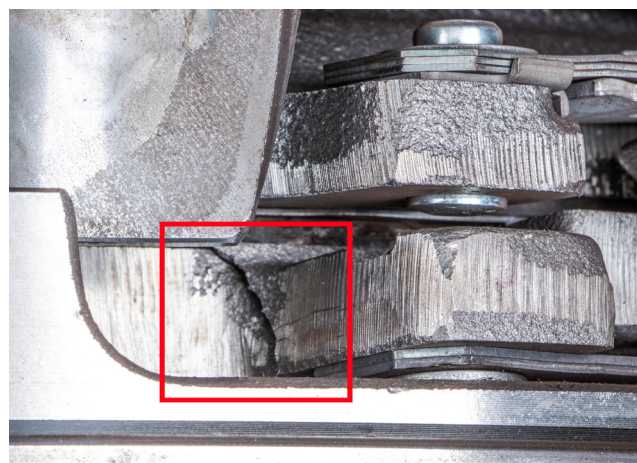

Снимка 1: Счупване при закрепването на тангенциалната листова пружина

Непрекъснатото тестване на качеството и опитът от пазара показват, че двойните съединители често се повреждат по време на транспортиране поради неправилно боравене с тях.

Основната причина за това увреждане са страничните ударни натоварвания, които са резултат от неправилни методи на товарене или неправилно укрепване на товара.

В повечето случаи, тези ударни натоварвания причиняват счупване на захватите на тангенциалните листови пружини (снимка 1), които след това водят до проблеми с изключването на съединителя. Освен това, фрагменти или части от тангенциалната листова пружина, могат внезапно да се разхлабят дори при ниски обороти и да причинят сериозни щети на корпуса на скоростната кутия. Поради тази причина, повредена притискателна плоча не трябва да се монтира при никакви обстоятелства, тъй като могат да се очакват много високи последващи разходи.

В такива случаи обърнете внимание на следните точки:

- Състоянието на опаковката на съединителя при пристигане трябва да е без повреди. Ако опаковката е повредена при транспортиране, направете подробна визуална проверка на съединителя за повредите, посочени по-горе
- Трябва да се избягват всякакви ударни натоварвания върху съединителя, особено страничните удари
- Тъй като съединителят е сравнително тежък, струва си да използвате подходящо повдигащо устройство за работа с частта

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPAIRPERT

LuK 0089