



SERVICE INFO – LuK 0092



Съобщение за грешка: Приплъзване на съединителя

Възможни причини


Производител: Mercedes Benz

Модел: Actros

Трансмисия: MP4

Артикулни номер


LuK:
640 3080 09 / 33
643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33

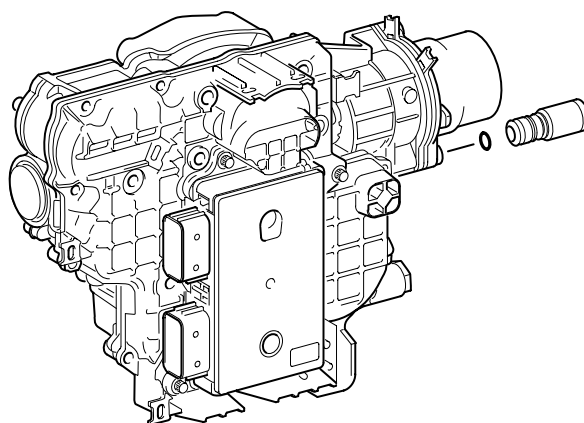

Снимка 1: Клапанът за обезвъздушаване трябва да бъде отстранен при инсталиране на актуатора на съединителя

След работа по трансмисията или сплитер групата (във връзка с демонтажа и инсталирането на съединителя) възможно е да се появи съобщение за грешка „Приплъзване на съединител“, дори когато такава грешка не съществува. Според нашия опит няколко проблема предизвикват това грешно съобщение и е много важно да се изследват тези проблеми.

- Линията за връзка на актуатора на съединителя не е правилно обезопасена в камбаната на корпуса на съединителя и е износена от маховика при работа.
- Клапанът за обезвъздушаване (илюстр. 1) не е бил отстранен при инсталиране на актуатора на съединителя. Липсата на вентилация е повредила актуатора на съединителя при инсталирането на трансмисията
- При инсталиране на актуатора на съединителя уплътнението (илюстр. 2) е било повредено
- Увлажняване е проникнало в електрическата връзка между актуатора на съединителя и управляващия блок (напр. поради използване на почистващ препарат под налягане)

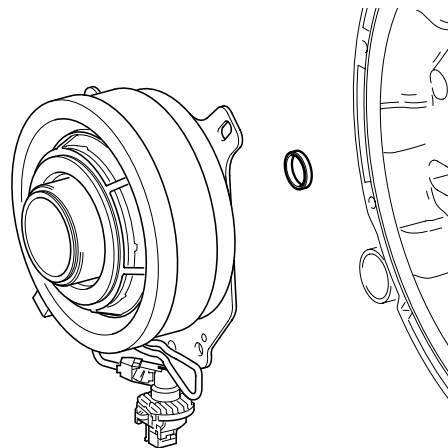

Снимка 2: При инсталиране на актуатора на съединителя внимавайте да не повредите уплътнението

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
www.schaeffler.com/aftermarket

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0092