



SERVICE INFO – LuK 0092



Μήνυμα σφάλματος: Ολίσθηση συμπλέκτη

Πιθανές αιτίες

Κατασκευαστής: Mercedes Benz

Μοντέλο: Actros

Μετάδοση: MP4

Κωδικός


ανταλλακτικού LuK: 640 3080 09 / 33

643 3397 09 / 33

643 3406 09 / 33

643 3404 09 / 33


Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή

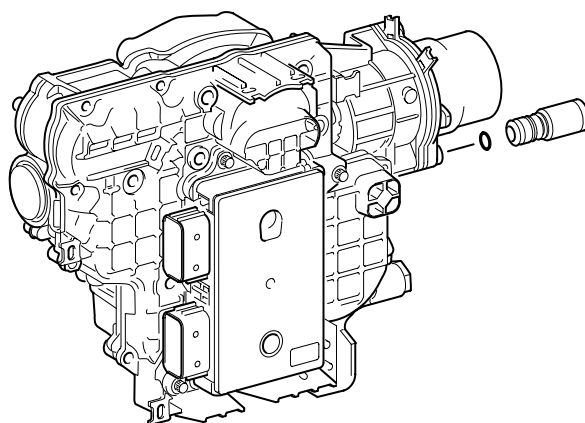

Εικόνα 1: Η βαλβίδα εξαερισμού πρέπει να αφαιρείται κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή του συμπλέκτη

Μετά από εργασίες στο κιβώτιο ταχυτήτων ή το γρήγορο-αργό (split) γκρουπ (σε συνδυασμό με την αφαίρεση και τοποθέτηση ενός συμπλέκτη), μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα βλάβης «Ολίσθηση συμπλέκτη», παρόλο που δεν υφίσταται βλάβη στον συμπλέκτη. Βάσει της εμπειρίας μας, αυτό το μήνυμα βλάβης μπορεί να οφείλεται σε διάφορα προβλήματα και είναι σημαντικό να εξετάζονται.

- Η γραμμή σύνδεσης του ενεργοποιητή του συμπλέκτη, δεν έχει ασφαλιστεί σωστά στο περίβλημα του κιβωτίου και έχει φθαρεί από το βολάν κατά τη λειτουργία
- Η βαλβίδα εξαερισμού (εικόνα 1), πρέπει να αφαιρείται κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή του συμπλέκτη. Ο μειωμένος εξαερισμός, έχει προκαλέσει βλάβη στον ενεργοποιητή του συμπλέκτη, κατά την τοποθέτηση του κιβωτίου ταχυτήτων
- Κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή του συμπλέκτη, η στεγανοποίηση (εικόνα 2) καταστράφηκε
- Έχει εισχωρήσει υγρασία στην ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ του ενεργοποιητή του συμπλέκτη και της μονάδας ελέγχου (π.χ. Λόγω χρήσης μιας συσκευής καθαρισμού υψηλής πίεσης)

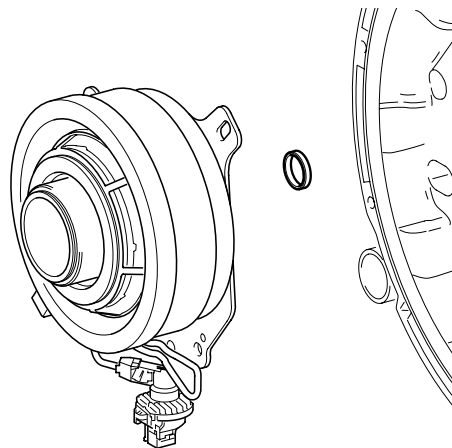

Εικόνα 2: Κατά την τοποθέτηση του ενεργοποιητή του συμπλέκτη, προσέξτε να μην καταστραφεί η στεγανοποίηση

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER

REP>XPERT

LuK 0092