



SERVICE INFO – LuK 0092



Повідомлення про несправність: Пробуксовування зчеплення

Можливі причини


Виробник: Mercedes Benz

Модель: Actros

КПП: МР4

Арт. номери LuK: 640 3080 09 / 33
643 3397 09 / 33
643 3406 09 / 33
643 3404 09 / 33


Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин

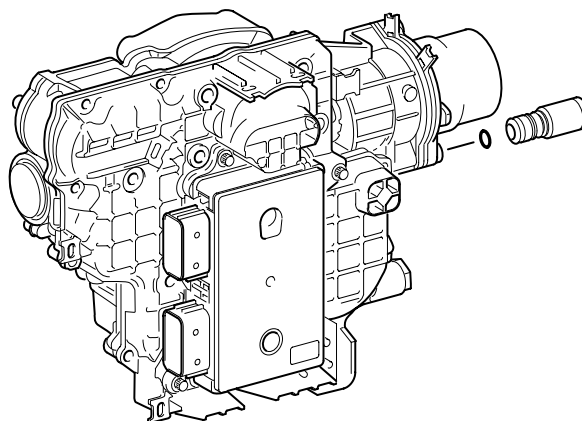

Зображення 1: Під час встановлення регулятора зчеплення необхідно обов'язково зняти вентиляційний клапан

Після виконання робіт над коробкою передач або над пускорегулюючим механізмом коробки передач (у поєднанні з демонтажем та монтажем коробки передач), може з'явитися повідомлення про несправність «Пробуксовування зчеплення», хоч насправді зчеплення є справним. Як показує досвід, є багато причин появи цього повідомлення про несправність, на які необхідно обов'язково звернути увагу.

- З'єднувальна магістраль регулятора зчеплення не була під'єднана належним чином до картера зчеплення та була перетерта маховиком в процесі експлуатації
- Під час монтажу регулятора зчеплення не було видалено вентиляційний клапан (зображення 1). Через відсутність можливості видалення повітря під час встановлення коробки передач було пошкоджено регулятор зчеплення
- Під час встановлення регулятора зчеплення було сильно пошкоджено ущільнення (зображення 2)
- Проникнення вологи в електричне з'єднання від регулятора зчеплення до блоку управління (наприклад, внаслідок застосування мийки високого тиску)

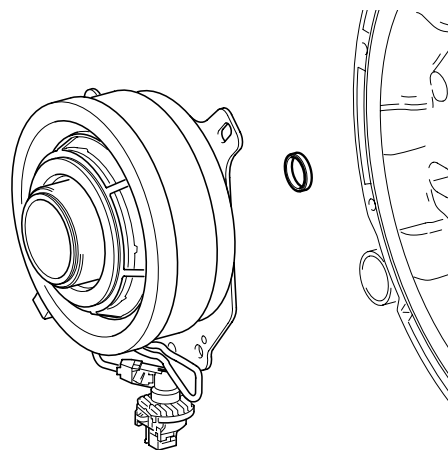

Зображення 2: Зверніть увагу на правильне положення ущільнення під час встановлення регулятора зчеплення

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0092