



LuK SERVICE INFO



Schleifgeräusche von der Kupplung

Kupplung und Zubehör-Ausrückhebel nicht kompatibel

Hersteller: Mercedes Benz

Modell: Bus Tourismo

Baujahr: 2003-

Art.-Nr.: 643 3315 00
643 3453 00

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: Materialabtrag an den Nieten durch falschen Ausrückhebel

Bei dem oben aufgeführten Fahrzeugmodell kann es nach dem Austausch der Kupplung in einigen Fällen zu Schleifgeräuschen aus der Getriebeglocke kommen.

Die Ursache der Beanstandung ist ein unzureichender Abstand zwischen dem Ausrückhebel und der Kupplung. Der Ausrückhebel streift hierbei am Kupplungsdeckel und trägt Material an den Nieten der Nachstelleinheit (Bild 1) ab.

Die Beanstandung tritt **nur** bei Zubehör-Ausrückhebeln auf. Daher ist beim Einbau der oben aufgeführten LuK RepSets unbedingt darauf zu achten, dass diese nur mit den originalen Ausrückhebeln des Fahrzeugherstellers kombiniert werden dürfen.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

REXPERT Hotline: 069 27135-3535
Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr
www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPERT