



## LuK INFO TECHNIQUE



# Bruits de grincement provenant de l'embrayage

## Levier d'embrayage et levier de débrayage tiers non compatibles

Fabricant : Mercedes Benz

Modèle : Bus Tourismo

Année-  
modèle : 2003-

Référence : 643 3315 00  
643 3453 00

Pour l'affectation correcte des pièces, consulter  
notre catalogue

Dans certains cas, des grincements provenant du carter  
d'embrayage peuvent se produire après le remplacement de  
l'embrayage sur le modèle de véhicule spécifié ci-dessus.

La cause du problème est un jeu insuffisant entre le levier  
de débrayage et l'embrayage. Le levier de débrayage frotte  
contre le couvercle de l'embrayage et use le matériau des  
rivets de l'unité de réglage (image 1).

Le problème se produit uniquement avec les leviers de  
débrayage tiers. C'est pourquoi, lors de l'installation des  
kits de réparation LuK RepSet spécifiés ci-dessus, il est  
essentiel de les combiner uniquement avec les leviers de  
débrayage d'origine du constructeur du véhicule.



Image 1 : Perte de matériau sur les rivets due à un levier de débrayage incorrect

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30  
Fax : 01.40.92.34.64  
[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr)  
[www.repxpert.fr](http://www.repxpert.fr)

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT