



LuK INFORMAZIONE TECNICA



Cigolii provenienti dalla frizione

Frizione e forcella di disinnesto non compatibile

Costruttore: Mercedes Benz

Modello: Bus Tourismo

Anno
modello: 2003-

N. parte: 643 3315 00
643 3453 00

Verdere il catalogo ricambi per l'assegnazione corrente



Figura 1: Usura dei rivetti dovuta a una forcella di disinnesto non corretta

In alcuni casi, potrebbero verificarsi dei cigolii provenienti dall'alloggiamento della campana dopo la sostituzione della frizione sul modello di veicolo sopra specificato.

La causa del reclamo è un gioco insufficiente tra la forcella di disinnesto e la frizione. La forcella sfrega contro il coperchio dello spingidisco usurando i rivetti di montaggio (figura 1).

Il reclamo si verifica solo con le forcelle di disinnesto aftermarket. Per questo motivo, quando si installano i LuK RepSet sopra specificati, è essenziale che essi siano combinati esclusivamente con forcelle originali del costruttore del veicolo.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Italy S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

SCHAEFFLER
REPXP