



LuK Service-Info



Knarsende geluiden van de koppeling

Koppeling en toegeleverde hevel niet compatibel

Fabrikant: Mercedes Benz

Model: Bus Tourismo

Modeljaar: 2003-

Onderdeelnr.: 643 3315 00
643 3453 00

Zie onderdelencatalogus voor huidige toewijzing



Afbeelding 1: Materiaalverlies op de klinknagels door onjuiste hevel

In sommige gevallen kunnen er knarsende geluiden uit het differentieel komen na het vervangen van de koppeling op het hierboven vermelde voertuigmodel.

De oorzaak van de klacht is onvoldoende speling tussen de hevel en de koppeling. De hevel schuurt tegen de drukgroep en slijt materiaal van de klinknagels van de afsteleenheid af (afbeelding 1).

De klacht doet zich alleen voor met de toegeleverde hevels. Daarom is het bij het monteren van de hierboven gespecificeerde LuK RepSets van essentieel belang dat deze uitsluitend worden gecombineerd met de originele hevels van de voertuigfabrikant.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.