



LUK 0112 – SERVICE INFO



Odgłosy zgrzytania sprzęgła

Niekompatybilne sprzęgło i widelki


Producent: Mercedes Benz

Model: Atego I

Rok modelowy: 640 3014 09
640 3111 09

Nr części:

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części

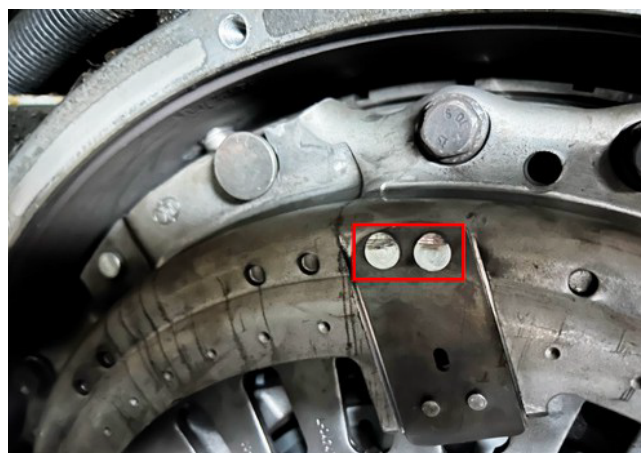

Rysunek 1:
Utrata materiału na nitach z powodu nieprawidłowej łapy sprzęgła

W niektórych przypadkach po wymianie sprzęgła w wyżej wymienionym modelu pojazdu mogą wystąpić odgłosy zgrzytania dochodzące ze skrzyni biegów.

Przyczyną reklamacji jest niewystarczający prześwit między widelkami sprzęgła a sprzęgłem. Łapa sprzęgła ociera o pokrywę sprzęgła ścierając materiał na nitach zespołu regulacyjnego (Rysunek 1).

Reklamacja występuje tylko w przypadku zamiennych łap sprzęgła. Dlatego też, podczas instalacji zestawów LuK RepSets wymienionych powyżej, ważne jest, aby były one łączone wyłącznie z oryginalnymi dźwigniami.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.repxpert.pl

SCHAEFFLER
REPXPERT