



LuK INFO TECHNIQUE



La fourchette de débrayage ne s'adapte pas à la butée

Problèmes d'assemblage dans les versions avec profil de came plat

Fabricant : Iveco

Modèles : Stralis I, II
Euro Trakker I, II

Référence : 643 3320 00
643 3325 00

Pour l'affectation correcte des pièces, consulter notre catalogue



Image 1 : Fourchette de débrayage avec profil de came plat

Dans certains cas, la butée ne peut pas être montée ou est très difficile à monter dans les kits de réparation LuK RepSet spécifiés ci-dessus. La cause de cette plainte est que la fourchette de débrayage a un profil de came qui n'est pas adapté à ces kits de réparation RepSet.

Les problèmes de montage se produisent principalement avec les fourchettes de débrayage tierces dotées d'un profil de came plat (image 1).

Pour garantir un processus de réparation sans problème, il est conseillé d'utiliser une fourchette de débrayage d'origine du constructeur du véhicule. Elle est fournie avec des cames arrondies (image 2) et peut être assemblée facilement.

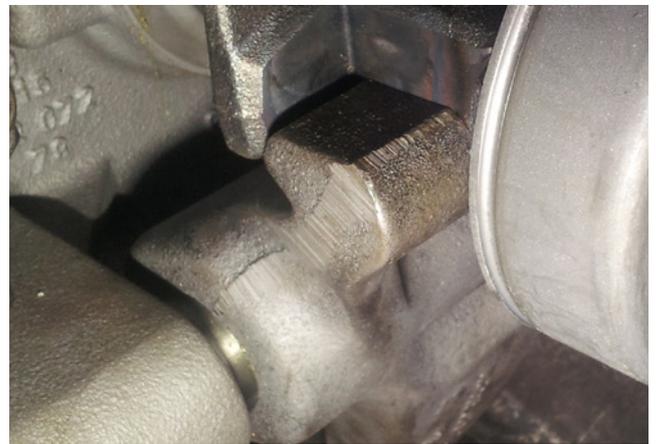


Image 2 : Fourchette de débrayage avec profil de came arrondi

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPPERT